

5. II. 73 г.

- 50 -



ОТДЕЛ ИСПЫТАНИЙ И ИССЛЕДОВАНИЙ  
ГРУППА ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ

# ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ

О ходе испытания опытных образцов

о ходе испытаний соской резины ДД.003Б и молочных трубок ДД.00.005Б, изготовленных из резины ба-І фирмой "Сарканайс квадратс", г. Рига.

В лаборатории ускоренных испытаний ГСКБ с 5 июля 1972 года и в хозяйствах "Рамаза", "Кекава", "Висниба" с 13 июля 1972 года проводятся испытания сосковой резины ДД 003Б и молочных трубок ДД.00.005Б с целью определения соответствия их показателей и долговечности требованиям ТУ 38 00516-70.

Детали изготовлены из резины ба-І фирмой "Сарканайс квадратс".

Испытания проводятся согласно договору между фирмой "Сарканайс квадратс" и ГСКБ по комплексу машин для ферм КРС.

Экспресс-информация составлена по состоянию на 10 января 1973 года.

#### Условия проведения испытаний.

Испытания проводятся на стенде для ускоренных испытаний узлов и деталей доильных установок, а также в хозяйственных условиях.

На стенде для испытаний установлены 24 сосковые резины ДД 003Б и 24 молочные трубы ДД.00.005 Б.

На стенде имитируются режимы доения, промывки и прополаскивания доильных аппаратов.

В хозяйствах сосковая резина и молочные трубы работают в условиях рядовой эксплуатации.

Количество доек на формах всех хозяйств - 2 раза в сутки.

Результаты испытаний.

а) Лабораторные испытания.

Перед началом испытаний были произведены замеры, взвешивание и определение твердости по ТМ-2 сосковой резины и молочных трубок.

Все детали соответствуют чертежам и требованиям ТУ 58.00516-70.

б) Стендовые испытания.

Стендовые испытания начаты 5 июля 1972 года.

Н<sub>з</sub> 10 января 1973 года сосковая резина и молочные трубы отработали на стенде 1500 часов в режиме доения. За этот период вышли из строя 6 сосковых резин. У трех образовалось отверстия на месте установки монтажного кольца (см. фиг. I), а у трех остальных — отверстия на чулке из-за вымывания посторонних включений в резине.

Средняя твердость новой сосковой резины была 45,66 (пределы 43+49) единиц по ТМ-2, а после 1500 часов работы — 52,15 (пределы 50+55) единиц по ТМ-2.

В среднем твердость сосковой резины возросла на 6,49 единиц, что составляет 14,2%.


Средняя твердость новых молочных трубок была 33,1 (пределы 28+38) единиц по ТМ-2, а после 1500 часов работы — 39,0 (пределы 35+42) единиц по ТМ-2.

В среднем твердость молочных трубок возросла на 5,9 единиц, что составляет 17,8%.



Фиг.1. Отверстие на чулке в месте установки монтажного кольца.

У семи сосковых резин деформированы сосковые отверстия. Характер деформации показан на фиг.2.

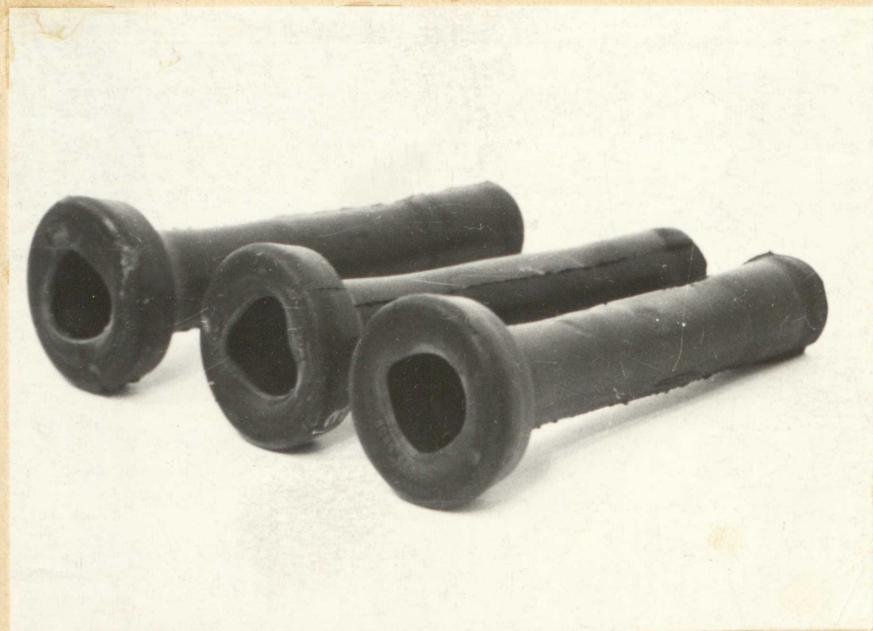

Фиг.2. Деформация соскового отверстия.  
Вышедшие из строя сосковые резины заменены новыми.  
Все млечные трубы находятся в работоспособном состоянии.

— 4 —

### В. Хозяйственные испытания.

Результаты хозяйственных испытаний приводятся в таблице № I.

Как видно из таблицы № I срок службы молочных трубок составляет 4-6 месяцев, что не соответствует требованиям ТУ.38.00516-70.

Сосковая резина после отработки 6 месяцев имеет твердость по ТМ-2 в пределах 52-54 ед., что также не соответствует требованиям ТУ.38.00516-70.

Случаев разрывов сосковой резины не было.

Хозяйственные испытания продолжаются.



Фиг.3. Характер разрыва молочной трубки.

Таблица № I

№ п/п	Обозначение детали	Наименование детали	К-во деталей, установлен- ных на испыт.	Марка резины	Дата установки	Наименование хозяйства	Вышло из строя на 13.1. 72 г.	Причина выхода из строя	Средняя твердость по ТИ-2	
									до испыт.	после 6-ти месяцев
I	ДД 003Б	Резина сосковая	20	6а-I	13.УП.72г. "Рамава"	-	-	-	46	53
2	ДД 003Б	-" -	24	6а-I	13.УП.72г. к-з "Виениба"	-	-	-	46	54
3	ДД 003Б	-" -	32	6а-I	13.УП.72г. к-з "Кекава"	-	-	-	46	52
4	ДД.00.005Б	Трубка молочная	24	6а-I	13.УП.72г. к-з "Виениба"	16	Разрывы молочных трубок на пат- рубках коллек- торов	31	42	
5	ДД.00.005Б	-" -	20	6а-I	13.УП.72г. к-з "Рамава"	20		31	42	

- 6 -

Выводы и предложения.

Предварительные результаты испытаний сосковой резины ДД 003Б и молочных трубок ДД.00.005Б из резины ба-І, изготовленных фирмой "Сарканайс квадратс" показали, что молочные трубы и сосковая резина имеют недостаточную долговечность.

Некоторые сосковые резины имеют неоднородную структуру (наличие посторонних включений), что приводит к выходу их из строя.

Следует отметить быстрое возрастание показателя твердости по ТМ-2 сосковой резины и молочных трубок.

Исследовательский отдел по испытаниям и надежности машин рекомендует усилить контроль за качеством изготовления сосковой резины ДД 003Б и молочных трубок ДД.00.005Б.

Окончательные выводы будут сделаны после выполнения полного объема испытаний.

Главный инженер ГСКБ:

*Шашев* /В.ХАНОВ/

Зав.отдела испытаний:

*Розин* /Г.РОЗИН/

Зав.лаб.надежности:

*Горь* /А.ГОРЕНШТЕЙН/

Вед.инженеры-испытатели:

*Ракар* /П.ПАКАРКЛИС/

*Л3*

/А.ВИЛКС/