

8/24 - 25

Основные материалы для получения керамических изделий из обогащенной обсидиановой глины

"утверждан"

Главный инженер Броценского цементно-шиферного комбината

А. Кинзис

/М.Миэзис/

№ 17 VIII

1973 г.

I. Глина серая
Бисенского месторождения.

$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ не < 17% 1721 лотв. ССР 036-70
 SiO_2 не > 62%
 MgO не > 3,0%
 CO_2 не > 2,8%
Ic Ba

2. Глина сентонитовая $\text{Fe}_{2}\text{O}_3 + \text{MnO}$ не > 1,75% 2,25% ГОСТ 7032-54
для тонкой керамики

МИНИСТЕРСТВО ТЕХНОЛОГИИ

3. ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЛАТВИЙСКОЙ

4. Нефелиновый концентрат в пересчете на
траву

БРОЦЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНЫЙ КОМБИНАТ

6-12-10-66

ГОСТ 140-56

5. Глина огнеупорная
Веселовского месторождения

ГОСТ 14-06-27-63

6. Сода кальцинирован-

Na_2O не < 9,9%
 MgO не > 0,8%

ГОСТ 5100-64

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ %

7. Стекло КАРТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРО-
ВАННЫХ ПЛИТОК ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ГОСТ 13078-67

SiO_2 в % не > 0,2 MgO - 10-12 %
 CaO в пересчете на серу
не > 0,05

8. Песок кварцевый
для стекольной
промышленности

SiO_2 не менее 97% IV 21-03-20-69
 Fe_2O_3 не более 0,25%
 TiO_2 не более 0,1%
 Al_2O_3 не более 1,75%

9. Доломит для про-
изводства стекла

MgO не менее 19% ГУ21 Латв. ССР 040-71
 CaO не более 32%
 Fe_2O_3 не более 0,4%

10. Каолин обогащенный
Просяновского месторождения

Fe_2O_3 не более 0,5% ГОСТ 61-32-62
 TiO_2 не более 0,5%
1973 г. не более 0,8%

SiO_2 не более 0,3%

2

Основные материалы, применяемые для
получения керамических глазурованных плиток для внут-
ренней облицовки стен


№ пп	Наименование материала	Техническая характеристика	Наименование ГОСТ"а или ТУ
1.	Глина серая Лиепского месторож- дения.	$\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ не < 17% SiO_2 не > 62% $\text{MgO} + \text{CaO}$ не > 3,0% CO_2 не > 2,8	ТУ21 Латв.ССР 036-70 ?
2.	Глина бентонитовая для тонкой керамики	$\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{TiO}_2$ не > 1,75% SO_3 не > 0,5%	2,25% ГОСТ 7032-54 0,75%
3.	Глина циецерская		
4.	Нефелиновый концен- трат	Al_2O_3 в пересчете на сухое в-во не менее $29 \pm 1\%$ содержание вла- ги $1 \pm 0,5\%$	МРТУ 6-І2-І0-66
5.	Глина огнеупорная веселовского место- рождения		МРТУ І4-06-27-63
6.	Сода кальцинирован- ная	Na_2CO_3 не < 9,9 % NaCl не > 0,8 % п.п.п.не > 2,2 %	ГОСТ 5100-64
7.	Стекло натриевое жидкое	Кремнезем в % - 31-33 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Al}_2\text{O}_3$ в % не > 0,25 CaO в % не > 0,2 SO_3 в пересчете на серу не > 0,06	ГОСТ І3078-67 Na_2O - 10-12 %
8.	Песок кварцевый для стекольной промышленности	SiO_2 не менее 97 % Fe_2O_3 не более 0,25 % TiO_2 не более 0,1 % Al_2O_3 не более 1,75 %	ТУ 21-09-20-69
9.	Доломит для про- изводства стекла	MgO не менее 19 % CaO не более 32 % Fe_2O_3 не более 0,4 %	ТУ21 Латв.ССР 040-71
10.	Каолин обогащенный просяновского место- рождения	Fe_2O_3 не более 0,5 TiO_2 не более 0,5 CaO не более 0,8 SO_3 не более 0,3	ГОСТ 61-38-61


№ пп	Наименование материала	Техническая характеристика	Наименование ГОСТ"а или ТУ
II.	Бура техничес- кая	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ не < 49,5 Na_2CO_3 не > 0,4 Na_2SO_4 не > 0,4 нерасторимый остаток не > 0,2	ГОСТ 8429-69
I2.	Кислота борная	Содержание: I сорт H_3BO_3 в % не < 99,5 нерасторимый остаток 0,005	ГОСТ 2629-44
I3.	Стронций угле- кислый	SrCO_3 не < 95 % Кальция в пересчете на CaCO_3 не > 3 % нерасторимого остатка в HCl к-те не > 0,25 % влаги не > 0,5 %	ГОСТ 2821-45
I4.	Концентрат циркононый	Содержание: ZrO_2 не < 64,5 Fe_2O_3 не > 0,1 % TiO_2 не > 0,5 % Al_2O_3 не > 2,0 % CaO не > 0,1 % MgO не > 0,1 %	ЦМТУ № 05-29-67
I5.	Клей КМЦ		МРТУ 6-05-1098-67
I6.	Сетка латунная № 0355 - 400 отв/см ² № 02 - 918 отв/см ² № 0071-3600 отв/см ²		ГОСТ -2715-44
I7.	Сетка нержавеющая № I, I-49 отв/см ²		ГОСТ-2715-44
I8.	Шары уранитовые		СТУ-47-II93-65


СХЕМА

Ч

технологического оборудования для производства
керамических глазурованных плиток для внутренней
облицовки стен на Броценском цементно-шифарном к-те

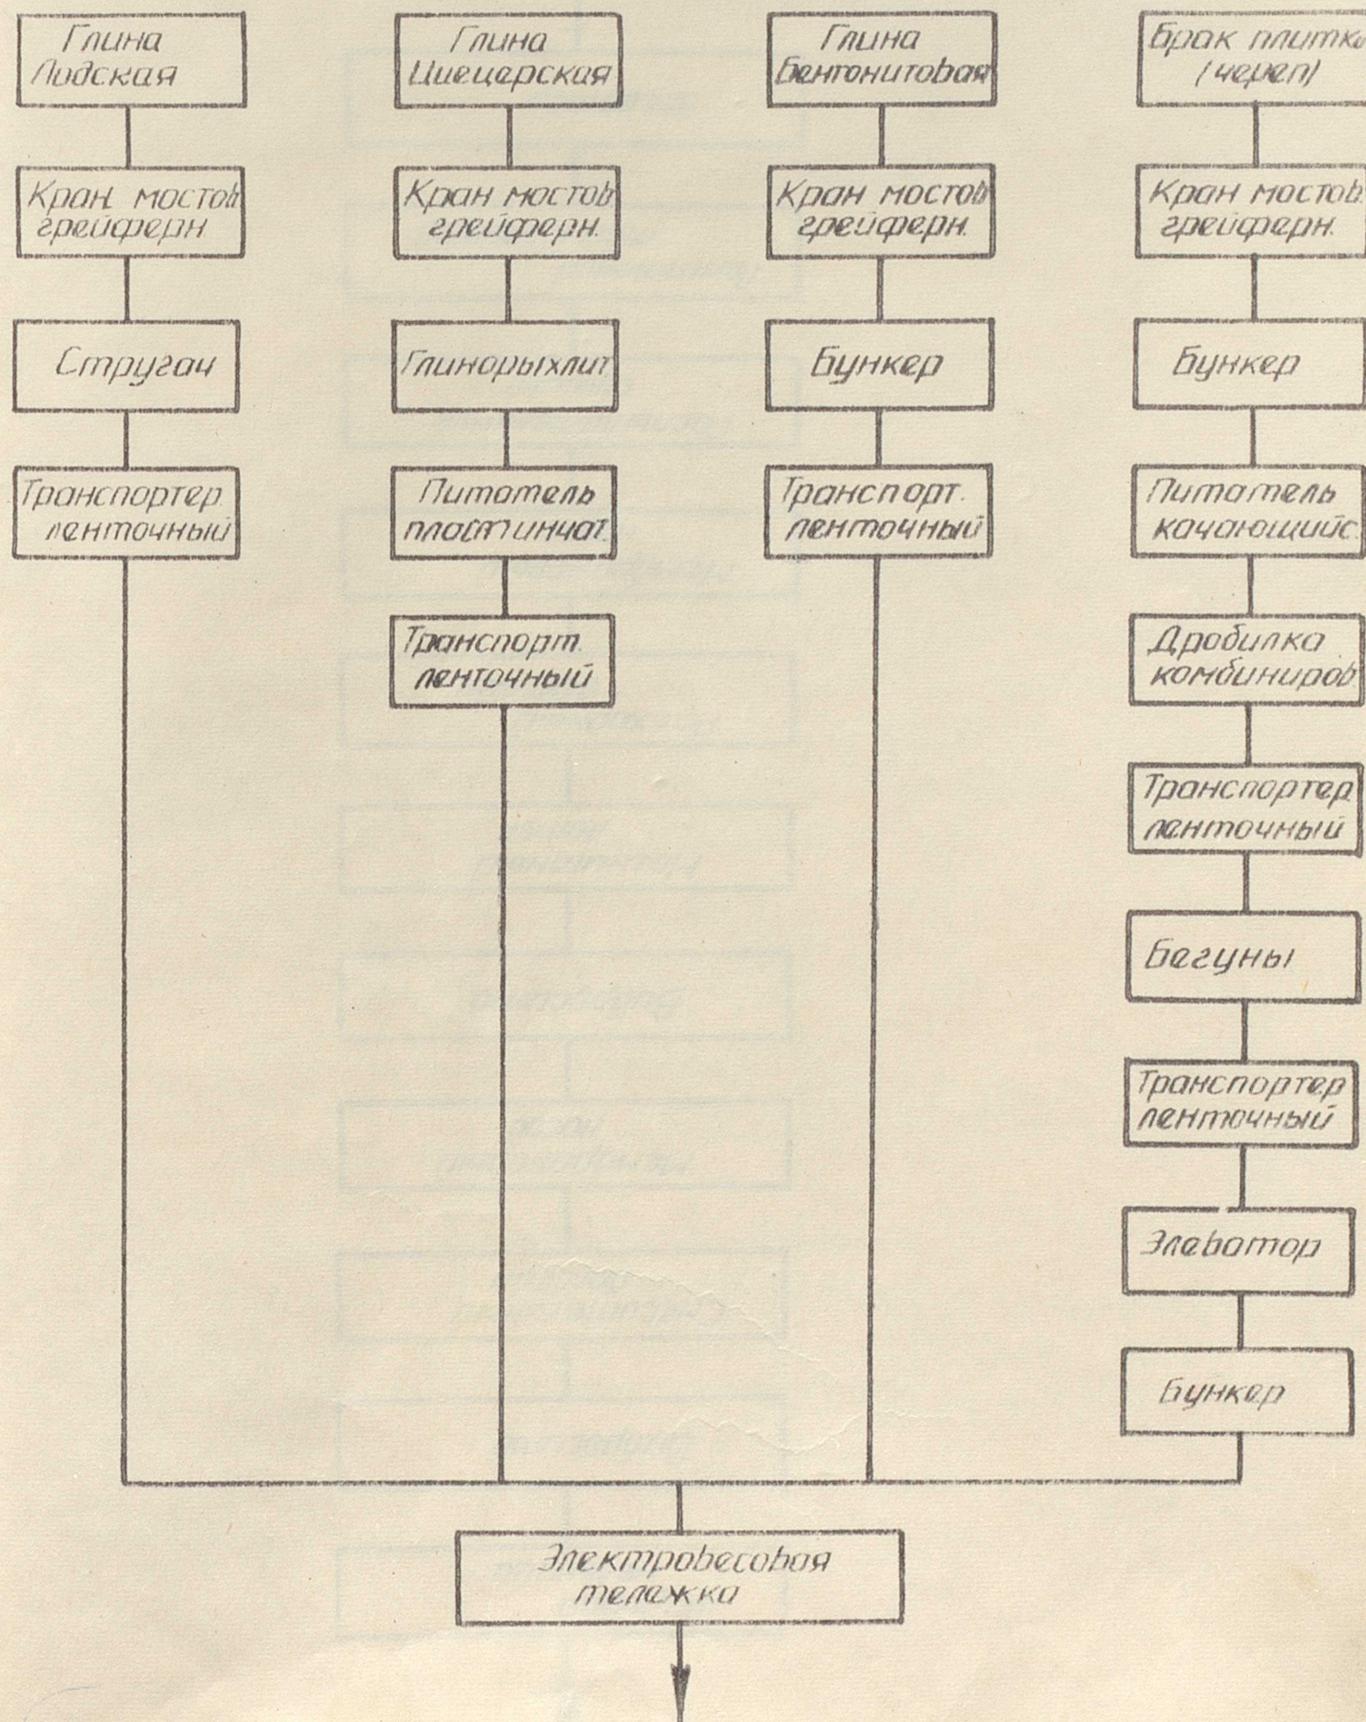

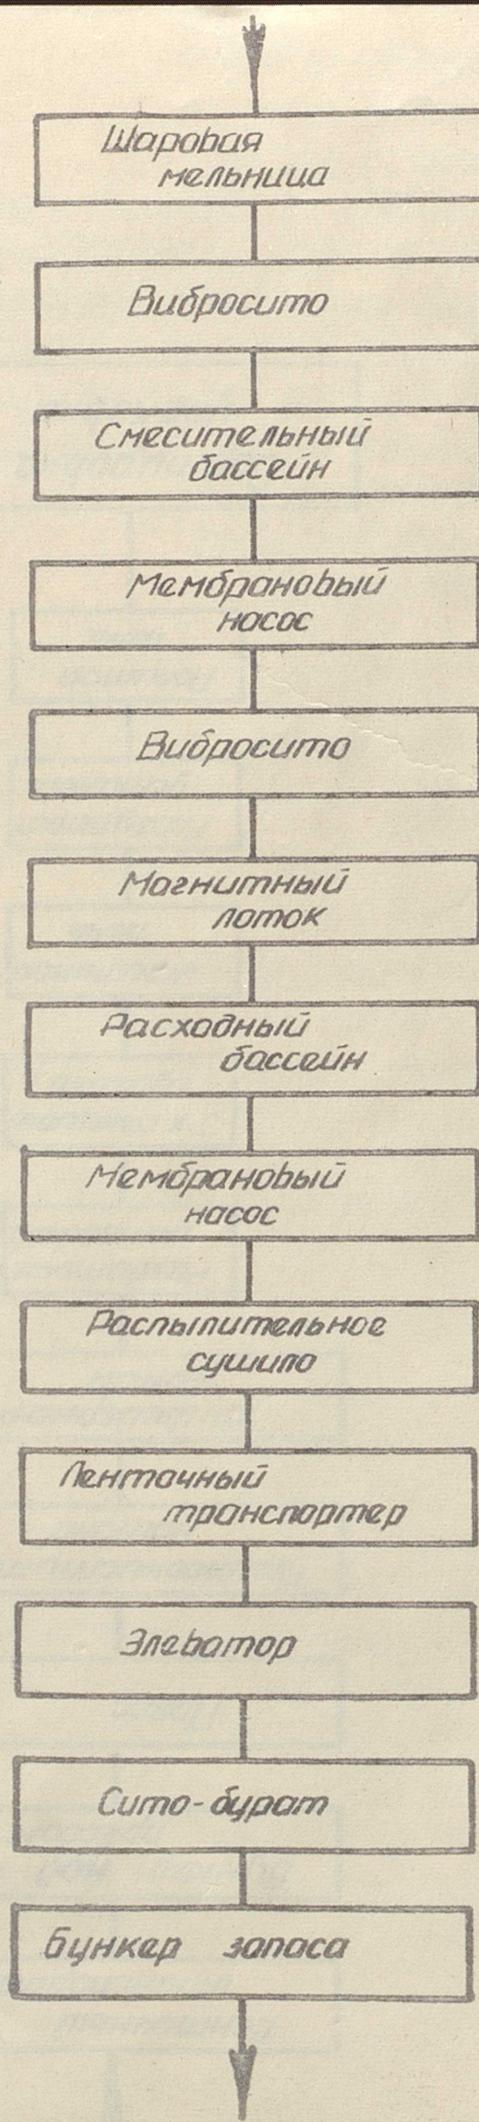

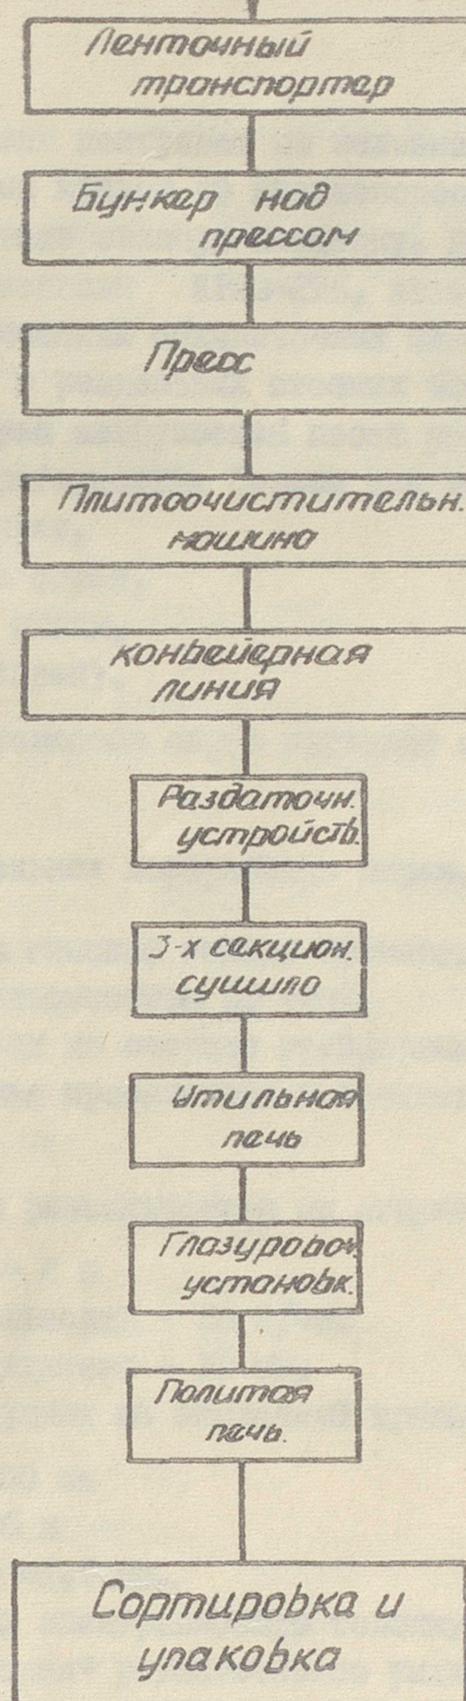

Сырье и материалы поступают по железной дороге на ветку Броцены и грейферным краном на пневмоколесном ходу к-16I разгружаются на бетонированную площадку. Далее кран грузит их на автомобили - самосвалы КРАЗ-256, которые отвозят в цех производства керамических облицовочных плиток. В цехе сырье хранится на складе в раздельных отсеках без возможности смешивания. В отсеки сырье загружается после разрешения лаборатории, установившей его пригодность. Сырьем для производства служат:

1. Глина цицерская,
2. Глина Лодская серая,
3. Бентонитовая глина,
4. Бой плитки (череп).

Для ускорения процессов сырье проходит предварительную переработку.

Предварительная переработка сырья.

Выборка сырья из отсеков склада производится грейферным мостовым краном, грузоподъемностью 10 тонн.

Все глины и череп по очереди грейферным краном подаются в бункера, отсюда сырье просыпается в соответствующее оборудование на измельчение.

1. Глина Лодская размельчается на стругаче:

ϕ тарелки - 2 м
Производительность - 20 т/час
Мощность двигателя - 30 кв.

после которого поступает на ленточный транспортер:

В ленты = 500 мм
 ℓ - " - = 6 м
 N двигателя = 1,7 кв.

и согласно рецепта в электровесовую тележку грузоподъемностью 2 т.

2. Глина "Цицерская" размельчается рыхлителем:

N двигателя = 7,5 кв., n = 965 об/мин.

установленным под пластинчатым питателем,

(N двигателя = 10 кв, n = 1460 об/мин)

из которого поступает на ленточный транспортер:

В ленты = 500 мм
 ℓ ленты = 20 м
 N двигателя = 7,5 кв.

и согласно рецепта в электровесовую тележку грузоподъемностью - 2 т.

3. Глина бентонитовая поступает в бункер емкостью 2,3 м³ из которого подается на ленточный транспортер:

В ленты = 500 мм

l ленты = 6 м

N[√] двигателя = 1,7 кв

и согласно рецепта в электровесовую тележку грузоподъемностью - 2 т.

Для того, чтобы не было завалов, перемешивания сырья и поломок оборудования необходимо соблюдать следующую последовательность:

- a) весовая тележка устанавливается к месту загрузки,
- b) включается ленточный транспортер,
- c) включается стругач или питатель-пластинчатый или глино-рыхлитель.

Затем производится подача сырья мостовым краном на бункера.

4. Череп (бой белой глазурованной плитки) подается в бункер емкостью 3,4 м³. Перед тем, как приступить к переработке черепа необходимо:

- a) Включить элеватор ЛГ-160
емкость ковша - 0,8 литра
H - 15 м
 $N^{\sqrt{}}$ двигателя - 5,5 кв.

подавший в приемный бункер запаса,

- b) Включить ленточный транспортер:

В - 500 мм

l - 6 м

$N^{\sqrt{}}$ двигателя - 1,7 кв.

подавший череп в элеватор,

- b) Включить бегуны: ϕ катков = 1,1 м
В ^{котков} состав = 0,3 м
 ϕ пода = 1,53 м
число оборотов = 730 об/мин.
мощность двигателя = 17 кв.

с которых материал поступает на ленточный транспортер,

г) Включить ленточный транспортер: $B=500$ мм
 $\ell = 17$ м
 N двигателя = 3,4 кв.

подающий материал в бункер,

д) Включить комбинированную дробилку СИ-165
 N двигателя - 10 кв
 Q - 3 т/час,

е) Включить питатель качающийся.

Такой порядок включения необходим для того, чтобы не происходило завалов и перегрузов оборудования.

Подача черепа качающимся питателем должна быть отрегулирована так, чтобы не происходило перегрузки дробилки, а зазор между щеками должен быть таким, чтобы вальцы успевали раздробить череп до нужной фракции.

Следить за тем, чтобы бегуны не перегружались и давали необходимый помол.

Остановку оборудования производить в обратном порядке:

1. Лотковым питателем качающимся.
2. Дробилка,
3. Ленточный транспортер,
4. Бегуны,
5. Ленточный транспортер.
6. Элеватор.

Приготовление шликера.

Предварительно переработанное сырье поступает в электровесовую тележку грузоподъемностью 2000 кг, согласно рецепта, выданного лабораторией. Загрузка материалов в тележку и шаровую мельницу производится в присутствии лаборанта.

Перед загрузкой шаровой мельницы необходимо убедиться в ее исправности:

1. Полностью ли она слита,
2. не разрушена ли футеровка,
3. Исправен ли фракцион.

II мельница = 18 об/мин.

загрузка шаров = 1700 кг (1500 кг. фарфоровые, 200 кг. уралитовые)
материала - 1500 кг (по сухому весу).

Мощность двигателя = 8 кв, II = 970 об/мин.

Порядок загрузки мельницы:

1. Мельница устанавливается загрузочным отверстием в верхнее положение.

2. Заливается вода - согласно рецепта.

3. Загружаются отщающие - согласно рецепта.

4. Закрывается загрузочное отверстие рабочей пробкой. Высота пробки должна быть равна высоте футеровки.

Включение мельницы должно быть плавным без рывков. Если при пуске мельницы в первый момент пробуксует фрикцион (это возможно) и мельница не разовьет обороты, необходимо выключить фрикцион, но включать вторично можно только тогда, когда мельница остановится или будет двигаться в нужном направлении.

Останавливать мельницу и устанавливать ее на тормоз нужно также плавно.

Продолжительность помола отщающих - один час. Затем берется проба. Если остаток на сите 10000 отв/см² равен 6-9 % загружаются глинистые согласно рецепта. Продолжительность совместного помола - один час до остатка на сите 10000 отв/см², 2-4 %. Установка мельницы под загрузку, загрузка глинистых и пуск производится как сказано выше. Взятие пробы должно быть быстрое (2-3 минуты), чтобы не успел шликер осесть, иначе показатели будут неправильными. Перед взятием пробы мельница должна вращаться.

Если анализ показал, что мельница готова, ее ставят под слив в приёмный бассейн.

Слив мельницы.

Прежде чем поставить мельницу под слив нужно подготовить бассейн с пропеллерной мешалкой:

ϕ бассейна = 3 м

H - " = 2,5 м

V - " = 15 м³

число оборотов мешалки - 180 об/мин.

N двигателя = 10 кв.

вибросито и шланги.

Полезная площадь вибросита = 0,5 м²

число колебаний = 1500

мощность двигателя = 1,5 кв.

сетка № 0355 = 400 отв/см².

Слив производить только в чистый бассейн через исправное вибросито с соответствующим номером сетки.

Готовая к сливу мельница устанавливается загрузочным отверстием в верхнее положение, снимается рабочая пробка и устанавливается сливное устройство. Перед присоединением шланга мельницу необходимо прокрутить в течение 2-3 минут, после чего поставить сливным устройством в нижнее положение, подсоединить шланг.

Прежде чем открыть кран нужно включить вибросито. При сливе мельницы можно пользоваться воздухом, но давление поступающего воздуха не должно превышать 0,25 эти во избежание разрыва корпуса мельницы. Конец слива характеризуется прекращением поступления шлифера. Если есть сомнение, что мельница слита не полностью, нужно отсоединить шланг, прокрутить мельницу 2-3 минуты и опять подсоединить шланг.

Влажность шлифера поддерживается 45-47 %.

Перегрузку мельющих тел мельниц из хра нужно производить не реже 1-го раза в месяц.

Перекачка шлифера из приемных в расходные бассейны

Прежде чем приступить к перекачке необходимо подготовить все оборудование.

1. Бассейн с пропеллерной мешалкой:

Ø бассейна = 3 м	Мешалка
Н -" - = 2,5 м	Ø винта = 900
У -" - = 15 м ³	п = 180
	✓ двигателя = 10 кв.

2. Вибросито и магнитный лоток:

полезная площадь = 0,5 м ²	
число колебаний = 1500	
✓ двигателя = 1,5 кв	
сетка № 02 = 899 отв/см ²	

3. Производительность - 8 м³/час

✓ двигателя = 7,5 кв.

Последовательность операций:

1. Включается вибросито.

2. Открывается вентиль на заборной магистрали из того бассейна, из которого будет забираться шлифер.

3. Включается насос (если насос долго не работал около 4-5 часов, перед пуском необходимо камеры заполнить водой).

В процессе работы следить за работой оборудования. При окончании работы сначала отключается мембранный насос, затем вибросито и закрывается вентиль на заборной магистрали.

Промывка бассейнов производится по мере их загрязнения, но не реже 1-го раза в месяц.

Сушка шликера.

Сушка шликера производится в распылительной сушилке конструкции ПКБ "НИИстройкерамика".

$$\varnothing \text{ башни} = 4,5 \text{ м}$$

$$H \text{ башни} = 8 \text{ м}$$

$$V = 99 \text{ м}^3$$

$$Q = 1,9-2,4 \text{ т/час.}$$

Давление поступающего шликера 13-15 ати.

Влажность суспензии 45-47 %.

Сушило состоит из сушильной камеры, вентиляционной системы, газооборудования, системы питания шликером, устройства автоматики и КИП.

Для сжигания газа в сушильной камере установлены 12 инжекционных горелок среднего давления ИГК-25М. В крыше башни установлен взрывной клапан. На конусной части башни смонтированы три электровибратора С795, включающиеся периодически. Отработанные газы удаляются из камеры снизу через вытяжной зонт, проходя через циклон-промыватель "СИОТ" и выбрасываются вентилятором Ц9-57 в атмосферу.

Готовый шликер подается на обезвоживание мембранным насосом

$$Q = 8 \text{ м}^3/\text{час.}$$

$$N_{\text{дв.}} = 7,5 \text{ квт}$$

Перед поступлением в башенную сушилку шликер проходит очистку от механических примесей в стаканном фильтре, обтянутом сеткой № 1.25-34 отв/см².

Для распыления шликера применены механические форсунки (12шт) установленные вертикально в гнездах на конусе камеры, таким образом, чтобы факел распылителя не касался стен камеры. Количество работающих горелок зависит от количества подаваемого шликера и его влажности.

Пуск и остановку распылительного сушила производить согласно инструкции, находящейся на рабочем месте.

Температура сушки шликера в башне:

верх - 270-290°С

середина - 230-250°С

низ - 110-120 (перед циклоном)

Разряжение:

перед вентилятором не менее 45-50 мм в.ст.

перед циклоном - 20-30 мм в.ст.

верх башни - 1-3 мм в.ст.

Влажность высушенного порошка 6,5 - 7,5 %.

Высушеннная масса - порошок высыпается через течку на ленточный транспортер.

$B = 500$ мм

$\ell = 14$ м

переносящий его в ковшовый элеватор ЛГ-160:

$H = 10$ м

Емкость ковша - 0,8 л

Электродвигатель: $N = 3$ квт.

Элеватор поднимает порошок на просев в сито-бурат с металлической сеткой № I.I-49 отв/см².

Просеянный порошок поступает в бункера запаса емкостью 15 м³, где он должен вылеживаться в течение 8 часов.

Отсев по течке поступает в приемный бассейн, предназначенный только для отходов порошка, на роспуск и после обогащения в смеси со свежим шликером поступает на повторное обезвоживание.

Из бункера запаса порошок по транспортерной ленте:

$\ell = 26,5$ м

$B = 500$ мм

поступает в расходный бункер под прессом каждой автоматической конвейерной линии двухкратного обжига.

Участок конвейерной линии с роликовыми печами.

Автоматическая конвейерная линия состоит из следующих узлов:

I. Прессование и зачистка плиток.

Прессование производится на прессе КРКи-125:
электродвигатель $N = 7,5$ квт, $n = 1440$ об/мин.

Производительность пресса - 14 уд/мин.

За каждое прессование прессуется две плитки.

Плитки прессуются в два приема с паузой для удаления воздуха из массы. Первичное давление при прессовании 30-50 кг/см², вторичное 100-110 кг/см².

Прессование производится при равномерном подогреве верхнего и нижнего шайсонов.

Засыпка должна быть равномерной, во избежание недопрессовки и других дефектов на плитке.

Лицевая поверхность плиток должна быть гладкой с четкими гранями, без срывов, заусенцев, без отбитости углов и кромок, трещин; чистой от пыли, засорки и различных пятен.

Обратная сторона плитки должна иметь рифленную поверхность.

Отпрессованная плитка поступает на очистительную машину, где справочным устройством снимаются заусенцы и при помощи круглых волосинных щеток очищаются от пыли.

2. Подача плиток от пресса в 3-х секционное сушило осуществляется распределительным транспортером, из которого при помощи специальных устройств - автострелок производится разделение двух потоков плиток, выходящих из прессов на 4, с предварительной обдувкой воздухом от засорки.

3. Сушка плиток в 3-х секционном газовом сушиле.

Плитки в четыре потока поступают в 3-х секционное сушило, в каждой секции которого имеется по 4 инжекционных горелки.

Длина каждой секции сушила - 3 м с разрывом между секциями в 1 м.

Температура сушки плиток:

I секция	II секция	III секция
----------	-----------	------------

Время сушки - 9 мин.

Остаточная влажность плиток после сушки - 0,5 %

4. Утильный обжиг плиток в роликовой газовой печи.

Плитки, высушенные до остаточной влажности 0,5 % поступают в роликовую печь утильного обжига.

Плитки загружаются в печь в четыре ряда по ширине и перемещаются в печи приводным роликовым транспортером. Скорость прохождения плиток через утильную печь - 1,28 м/мин., время прохождения 14 мин.

Общее количество роликов в печи - 300 шт.

секции	число роликов	материал	φ
I	50	X25T	φ 28 мм
II	25	ОХ23Н18	φ 28 мм
	25	ХН78Т	φ 32 мм
III	50	ХН78Т	φ 32 мм
IV	25	ХН78Т	φ 32 мм
	25	ОХ23Н18	φ 28 мм
V	50	X25T	φ 28 мм
VI	50	X25T	φ 28 мм
Душирующая установка	50	Ст.20	φ 28 мм

Печь разделена на 3 зоны:

I зона подогрева - с I по 2 секции

II зона обжига - 3 и 4 секции

III зона охлаждения - 5 и 6 секций

После 6-ой секции имеется принудительное охлаждение душирующим холодным воздухом через верхний короб.

Температура утильного обжига:

нач. кон.	2	3	4		5	6
			нач.	кон.		
450	540	855	1000	1000	650	600
						500

обожженные и охлажденные плитки поступают на глазуровку.

5. Глазурование плиток дисковыми распылителями.

Глазурь из расходного бассейна (емк. 1 м³) мембранным насосом:

$$Q = 8 \text{ м}^3/\text{час.}$$

$$N = 7,5 \text{ квт.}$$

подается в бачок, расположенный под глазуровочной камерой с сеткой № LI - 49 отв/см², которая предохраняет распылители от засорки механическими примесями.

Из бачка через шланг глазурь самотеком поступает к насадке с отверстиями под каждым диском. Под действием силы инерции глазурь распыляется и наносится на плитку.

Расход глазури на плитку 25-26 г.

Глазурь должна наноситься на плитку равномерным плотным слоем.

Промывка глазуровочной установки должна производиться два раза в смену в течение 8-10 минут.

При переходе работы глазуровочной машины с одного цвета на другой вся система подачи глазури и бассейны тщательно очищаются и моются от остатков предыдущей глазури.

Степень очистки глазуровочной установки проверяет лаборатория и сменный мастер.

Глазурованные плитки поступают на рольганг, где направляющие направляют плитку в политую печь.

6. Политой обжиг плиток в роликовой газовой печи и охлаждение.

6. Политой обжиг.

Глазурованные плитки поступают в печь в четыре ряда по ширине и перемещаются в печи приводным роликовым транспортером.

Скорость прохождения плиток через утильную печь - 1,56 м/мин. Время прохождения - 25 мин.

Общее количество роликов в печи - 650 шт.

№ секции	Число роликов	Материал	φ
I	50	X25T	φ 28 мм
II	50	X25T	φ 28
III	50	X25T	φ 28
IV	25	X25T	φ 28
	25	OX23H18	φ 28
У	50	OX23H18	φ 28
УI	50	OX23H18	φ 32
УII	50	OX23H18	φ 32
УIII	25	OX23H18	φ 32
	25	OX23H18	φ 28

IX	25	0X23418	∅ 28
	25	X25T	∅ 28
X	50	X25T	∅ 28
XI	50	X25T	∅ 28
XII	50	X25T	∅ 28
XIII	50	X25T	∅ 28
Душирующая установка	50	X25T	∅ 28

Печь разделена на три зоны.

I зона подогрева - 1,2,4,5 секции

II зона обжига - 5,6,7 секции,

III зона охлаждения - 8,9,10,11,12,13 - секции.

После 13-ой секции имеется принудительное охлаждение душирующим холодным воздухом через верхний короб.

Температурный режим
политого обжига.

I	II	III	ГУ	У	УГ	УП	УШ	IX	X	XI	XII	XIII
310±15	400±15	530±15	850±10	960±10	970±10	810±10	810±10	620	550	450	350	260

Температура в печах поддерживается сжиганием природного газа в горелках инжекционного типа. В печи 33 горелки. Давление газа - 0,4 - 0,5 атм.

Обожженные и охлажденные плитки из зоны душирующего охлаждения поступает на сортировочный стол с которого они отбираются и сортируются на три сорта согласно ГОСТ"а № 6141-63.

Плитки укладываются в ящики лицевыми сторонами с тыльными. Емкость одного ящика с плитками - 80 шт. - 1,8 м².

На каждый ящик наклеивается этикетка с указанием:

1. Наименование изделия.

2. Цвет изделия.


3. Количество изделия.

4. Завода-изготовителя и ставится штами контролера ОТК.

Упакованные ящики укладываются на деревянные поддоны из 40 шт. автопогрузчиком вывозятся на склад готовой продукции.

Схема технологического оборудования для получения глазури

18

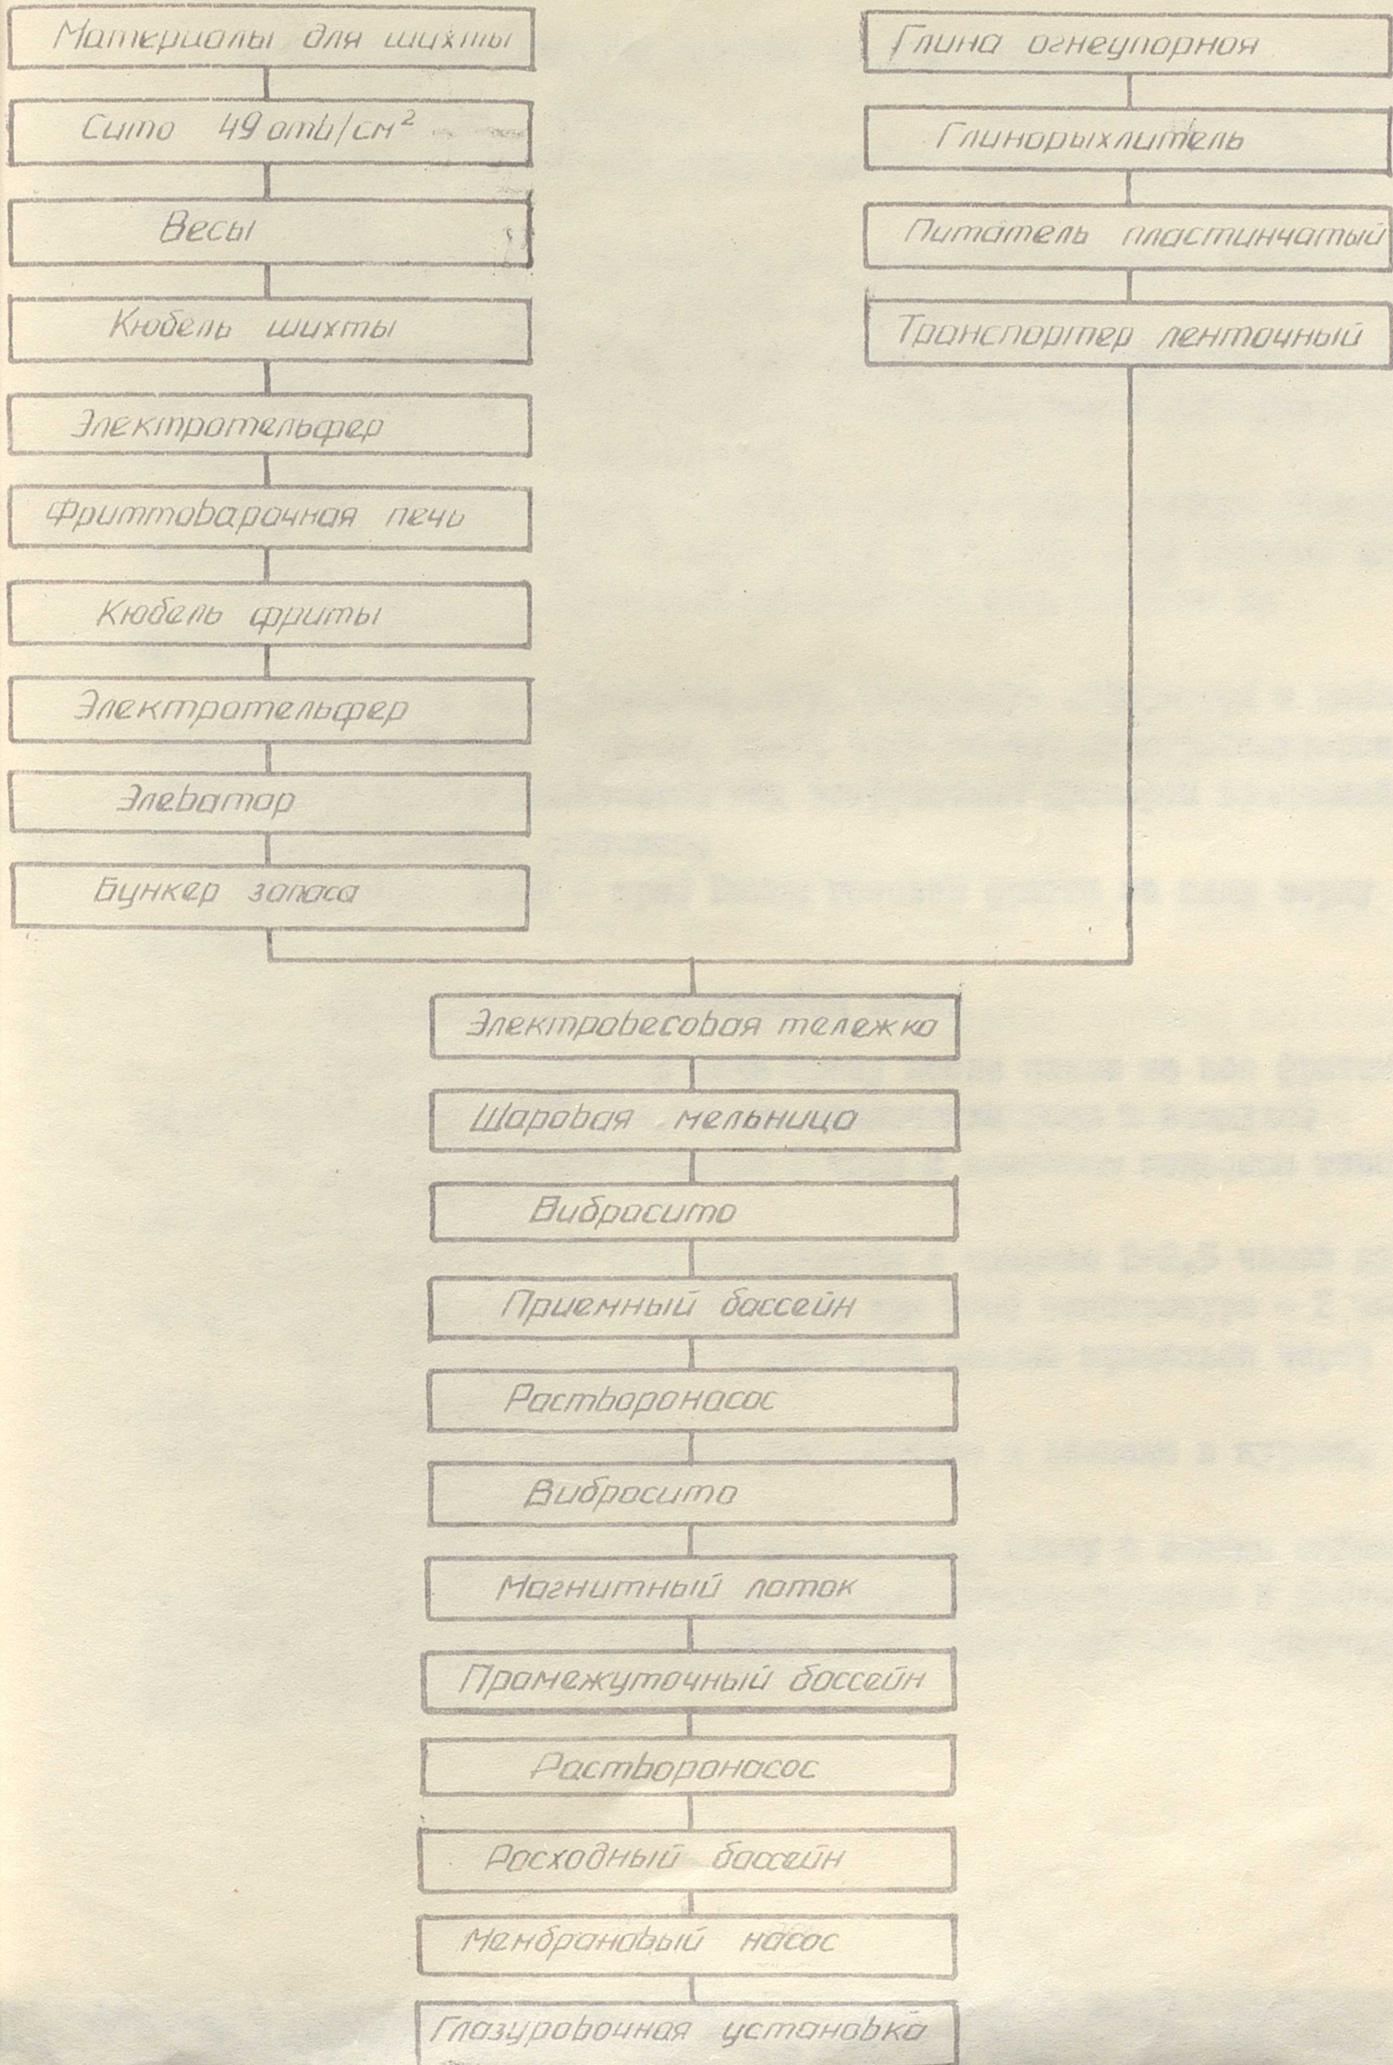

19

Приготовление глазури состоит из 2-х этапов:

1. Производство фритты.
2. Помол фритты в мельницах мокрого помола с целью получения глазури.

Все вышеперечисленные материалы для приготовления фритты хранятся в цехе на складе в упакованном виде (мешки).

Перед шихтовкой все материалы просеиваются через сито № I.I-49 отв/см² и взвешиваются на весах в соответствии с рецептурой с точностью до $\pm 1\%$ от веса шихты.

Расчет компонентов производится лабораторий с учетом влажности материалов. Вес шихты на одну варку по сухому весу 450-500 кг.

Песок при повышенной влажности должен быть высушен до влажности 1%.

Для лучшего перемешивания шихты материалы засыпаются в кюбель послойно в несколько приемов, после чего кюбель электротельфером переносится и устанавливается над загрузочным бункером вращающейся печи периодического действия.

Количество печей - три. Выход готовой фритты за одну варку 400 кг.

Режим работы - вращающейся печи.

1. Шихта засыпается в печь сразу после слива из нее фритты (при $T = 700-800^{\circ}\text{C}$) при полном отключении газа и воздуха.
2. Выдержка печи в течение 1 часа с плавным подъемом температуры до $900-950^{\circ}\text{C}$.
3. Интенсивный подъем температуры в течение 2-2,5 часов до максимальной $1350-1400^{\circ}\text{C}$ с выдержкой при этой температуре - 2 часа.

В течение всего этого времени печь должна вращаться через каждые 8-10 минут на 120° .

Температура замеряется периодически ОППИРОМ с записью в журнал.

4. Слив фритты.

Готовая фритта сливается по стальному лотку с водным охлаждением в перфорированный кюбель, который устанавливается в бассейн где циркулирует холодная проточная вода, благодаря чему происходит грануляция фритты.

Кобель с гранулированной фриттой поднимается электротельфером из бассейна, устанавливается на полу, до полного стока воды, после чего фритта элеватором ЛГ-160:

емкость ковшей = 0,8 л

Н = 15 м

У = 5,5 квт

подается в бункер запаса емкостью: 2,5 м³.

Из бункера запаса фритта поступает в электровесовую тележку грузоподъемностью 1000 кг для загрузки в изировую мельницу, где происходит ее помол:

п = 180 об/мин.

шарики
уралитовые = 1800 кг

материалы = 1200 кг

двигатели = 8 квт

Мельница загружается материалами, строго по установленному лабораторией рецепту.

Подача воды в мельницу регулируется водомером.

Продолжительность помола фритты в мельнице № 17 = 18-20 часов, в мельнице № 10 = 30 часов.

Помол глазури производится до консистенции, характеризуемой остатком на сите 10000 отв/см² = 0,05-0,08 %.

Загрузка, пуск и остановка глазуриных мельниц осуществляется в том же порядке, что и шликерных мельниц.

Готовая глазурь сливается в приемный бассейн:

φ = 2,2 м

Н = 1,4 м

У = 5,3 м³

через вибросито:

полезная площадь = 0,5 м²

число колебаний = 1500

мощность двигателя = 1,5 квт

сетка № 02 = 900 отв/см²

Из приемного бассейна растворонасосом ($\sqrt{=}$ 2,8 квт) глазурь перекачивается в промежуточный бассейн:

φ = 2,2 м,

Н = 1,4 м

У = 5,3 м³

проходя ситовую очистку на вибросите с сеткой № 01-3600 отв/см² и очистку от железистых включений на магнитном лотке.

Из промежуточных бассейнов массозаготовительного отделения глазурь растворонасосом перекачивается в расходные бассейны (около поточной автоматической линии)

$$\phi = 1 \text{ м}$$

$$H = 1 \text{ м}$$

$$= 0,785$$

После каждого слива мельницы вибросите и магнитный лоток должны быть тщательно вымыты.

Все глазуриные бассейны должны промываться по мере их загрязнения но не реже 1-го раза в месяц. Качество чистоты каждого вымытого бассейна обязательно проверяется лабораторией и мастером.

Перегрузка мелющих тел мельниц производится 1 раз в месяц.

Шеровые мельницы при переходе их на приготовление глазурей других цветов тщательно очищаются от присутствия следов предыдущей глазури, путем многократной промывки до появления чистой, прозрачной воды и при необходимости песочатся (после темных глазурей) с последующей промывкой водой до прозрачности.

Для лучшей промывки мельницы, после 2-3 кратной промывки с шарами, мельница разгружается, шары промываются отдельно.

Контроль технологического процесса
получения глазурованных плиток для внутренней облицовки стол

Номер операции	Контролируемая операция	Место контроля (отборка проб)	Периодичность контроля	Метод определения	Технологические параметры	Ответствен- ный
1.	Определение влажности сырья	Склад сырья	I раз в сутки	Высушиванием в суш.шкафу	ПМР 614-63 16-17	Лаборант
2.	Загрузка мельниц	У шлиkerных мельниц	При загрузке мельницы	Взвешивание на весах	Согласно рецепта	-"
3.	Шлиker		Перед II загрузкой пункты "а", "б", перед сливом все пункты	a) высушиванием в суш.шкафу б) промывка через сито 10000 отв/см ² в) вискозиметром г) пиннометром	После загрузки I. 54-57% 45-47% II. 7-9% 2-4% Итек. 5-7сек, Птек. 7-10сек. I,55-I,6 г/см ³	-"
4.	Пресспоршок		После сушила	Каждые часы	a) высушиванием в сушильном шкафу 6,5 - 7,5	
	a) определение влажности				b) Пропусканием через сите	Oстаток на сите № I- I-5 % № 05 - 10-20% № 025 - 40-50%
	b) опр. гранулометрического состава	Прессуемого	Каждый час			Проход через сите № 025 - 30-40%
5.	Плитка.					Поверхность плитки должна быть гладкой с зачищенными краями. Тыльная сторона должна иметь четкую рифленку.
	Внешний осмотр плиток	После пресса	Постоянно	Визуально		
	a) Геометрические размеры		-"-	Каждый час	Штангенциркулем	156 x 156 x 5,3-5,4 мм

б) Опр. механической прочности	После пресса	3-2 раза в смену	Спец. прибором	6-8 кг/см ²	Лаборант
в) Опр. влажности	После 3-х секционного сушила	3 раза в смену	Высушиванием в сушильном шкафу	0,2-0,5%	-"
г) Опр. водопоглощения	После ут. обжига После политого обжига	2 раза в смену	ГОСТ 6141-63	16-17 % 14-16 %	-" -"
д) Контроль за расходом глазури на одну плитку	Из камеры глазуровочного конвейера	Каждый час	Соскабливание с плитки и взвешивание её	Глазуровш.	Глазуровш. лаборант
6. Контроль чистоты бункеров	Бункера расходные и питающие пресса	По мере освобождения	Визуально	25-26 г.	Мастер ронних лаборант предметов
7. Проверка степени очистки глазуровочного комплекса	Весь глазуровочный комплекс, включая пропеллерную мешалку и глазуропровод	При переходе работы с одного цвета на другой	-"	-"	-"
8. Проверка чистоты глазуровочной машины	Глазуровочная машина	В течение смены	Визуально	-"	-"
9. Рассортировка брака с анализом брака	После обжига	За один час работы печи в дневную смену	ГОСТ 6141-63	Начальник ОТК, Лаборант ОТК	
10. Выявление причин снижения сортности	После сортировки	По 100 шт плиток один раз в смену	-"	Лаборант ОТК	
11. Определение водопоглощения	После обжига	От каждой партии	-"	-"	
12. Определение термической стойкости	-"	-"	-"	-"	
13. Контроль качества сортировки	-"	Непрерывно	ГОСТ 6141-63	-"	

Контроль технологического процесса получения глазури

Номер контролируемой операции	Место контроля (отбора проб)	Периодичность контроля	Метод определения	Технологиче- ские потери		
1	2	3	4	5	6	7
I. Определение вож- ности материалов (песка, каолина, доло- мита, стронция, цирко- ния, борной кислоты, буры)	Склад	I раз в сутки	Высушиванием в сушильном шкафу	Лаборант мастер		
2. Просев материалов	Заготовительное отделение	Перед взвешива- нием шихты	Сито 49 отв/см ²	Лаборант		
3. Взвешивание матери- алов при шихтовании	—“—	Каждое взвеши- вание	Взвешивание на весах	Лаборант шихтовщик		
4. Качество сваренной фритты	При сливе в перfo- рированный кюбель	Каждую варку	На нить, визуаль- но	Лаборант		
5. Замер температуры	Вращающаяся печь	Каждый час	Переносным ОИПИРом	Т-ра в конце варки должно быть 1350-1400°		
6. Глазурь:						
а) Опр. влажности	I) глазурная мельница	Перед сливом	Высушиванием в сушильном шкафу	38-40 %	Лаборант	
б) Опр. тонины помола	2) Смесительный бассейн	I раз в смену				
	3) Расходный бассейн	I раз в смену	Проливка через сито 10000 отв/см ² 0,07-0,08%	—“—		
в) Опр. плотности глазури	4) Бассейн поточной автоматической конвейерной линии	2 раза в смену	Ареометром, ник- лометром	I,55-I,6 г/см ³	—“—	

Начальник ОТК и лаборатории:

Чесноков /Целуйко Р.П./

Начальник технического отдела:

Эварсон /Эварсон А.М./

Нач. цеха керамических плиток:

Гринберга /Гринберга М.Л./

Нач. ОТК и лаб. цеха кера-
мических плиток:

Беляева /Беляева А./

М.Г.Вороже

8

25

Дополнение и изменение
вносимое в технологическую карту

№№
пп Описание вносимых
изменений и дополнений

Утверждено

Директором или Зам.министра
гл.инженером з-да МПСМ Латв.ССР

1 2 3 4